

Usure prématurée de la vis de fixation des rouleaux de la boîte de guidage du câble sur treuil « ELADIA »

Date : 20 mars 2023

Matériel : treuil dévidoir « ELADIA »

Activité : treuil delta/parapente

Élément concerné : boîte à rouleau du trancannage, guidant le câble en sortie du treuil


Risque : rupture intempestive du câble

Urgence : à vérifier et remplacer dès que possible

Exposé :

L'axe de rouleau supérieur horizontal peut présenter une usure prématurée due à la bague intérieure du roulement. Si la vis casse, la ligne va s'user par frottement sur le châssis en inox, voire se rompre.

Il est demandé aux possesseurs de treuil « Eladia » de vérifier ce point dès que possible et, le cas échéant, de procéder au remplacement des éléments incriminés.

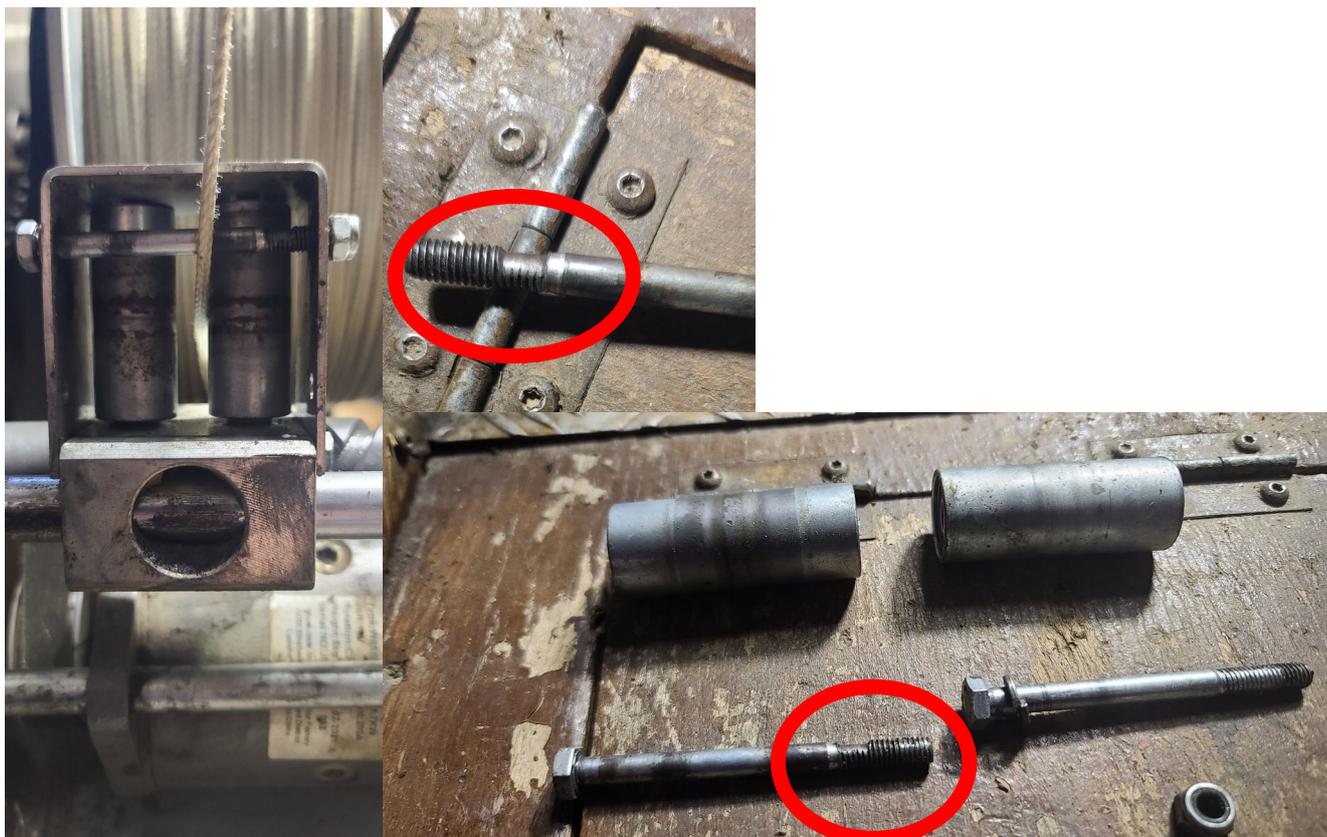

Causes probables :

- Mauvais serrage de la vis supportant le rouleau ;
- le grippage du roulement ;
- la vis de longueur insuffisante (70mm → 80mm).