

ALERTE SECURITE



X-dream Fly, professionnels et clients

Suite à un contrôle qualité, un possible problème a été mis à jour sur tout un lot de pods. La sangle noire de connexion à la poignée n'a pas toujours été coupée à la bonne longueur, ce qui amène à une trop faible résistance de la boucle. En tirant dessus, cette boucle peut se défaire. Ceci est valable uniquement pour la couture concernée, les autres sont correctement exécutées. Voir photos, boucle de sangle noire sur la partie triangulaire du bas.

Le pod de gauche est bon, celui de droite présente le défaut (couture qui s'arrache à l'effort).

Pour vérifier cette boucle, passez-y un stylo ou toute autre tige et tirez dessus très fort. Elle doit tenir. (résistance mini 70 daN) Si la boucle est défectueuse, la couture va céder immédiatement avec très peu de force.

Tous les parachutes livrés par X-Dream Fly depuis le premier Janvier jusqu'au 15 Juin doivent impérativement être vérifiés.

Les numéros de série des secours éventuellement concernés se terminent par...T (exemple, G12K12934T)

Si le défaut est constaté, contactez immédiatement X-Dream Fly par mail ou l'importateur France (info@alpyr.fr) pour un échange de containers.

Avec toutes nos excuses.

Team X-dream Fly

